



Case Report



Determination of Safety Integrity level using HAZOP Study and Layer of Protection Analysis (LOPA) in Emergency Shutdown Systems (A Case Study in CPF)

Sajad Afshari¹ , Iraj Mohammad Fam^{1*} , Omid Kalatpour¹ 

1. Department of Ergonomics, Health in Emergency and Disaster Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran

Abstract

Article history:

Received: 12 October 2024

Revised: 19 January 2025

Accepted: 17 March 2025

ePublished: 02 July 2025

Background and Objective: Considering the high severity of accidents in process industries, determining the safety integrity level (SIL) is a necessity for adequacy and resistance of the used protective layers. The present study aimed to assess the SIL of emergency shutdown systems (ESD) in the oil lines of a field.

Materials and Methods: In this study, the HAZOP method was used to identify dangerous scenarios, and layer of protection analysis (LOPA) was employed to determine SIL in ESD. Dangerous scenarios identified using the HAZOP method were extracted and entered into the LOPA worksheet (PHA Pro8). In the LOPA method, the frequency of the initiating event, independent protective layers, and the tolerable level of risk were determined, and SIL was determined accordingly.

Results: The results demonstrated that the main dangers of the desalting unit are related to pressure increase, increase and decrease in surface area, leakage of hydrocarbon materials, dangers of H2S gas, ignition, and explosion. Independent protection layers in the oil line are adequate and, if needed, can significantly reduce the risk. The most important cause of fires and explosions in oil rows has been the reduction of the hydrocarbon liquid level in the desalter tank.

Conclusion: The current research pointed out that the significant and fundamental difference between construction and design phases requires a review of the safety systems. Among these changes, we can refer to a change in the SIL of ESD.

Keywords: Processing industries, Hazard and operability study .Layers of protection analysis

***Corresponding author:** Sajad Afshari, Department of Ergonomics, Health in Emergency and Disaster Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran

E-mail: sajad.afshari111@gmail.com

Please cite this article as follows: Afshari S, Mohammad fam I, Kalatpour O. Determination of Safety Integrity level using HAZOP Study and Layer of Protection Analysis (LOPA) in Emergency Shutdown Systems (A Case Study in CPF). *J Occup Hyg Eng*. 2024; 11(3): 222-234. DOI: 10.32592/johe.11.3.222



Copyright © 2024 Journal of Occupational Hygiene Engineering. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

Background and Objective

Industries play an important role in the economies of countries; however, due to the nature of the materials and processes, there is a high risk of accidents in the oil, gas, and petrochemical industries that have serious human and financial consequences. Major accidents, such as the Bhopal disaster in India (more than 5,000 killed), the Piper Alpha oil platform (168 killed), and similar accidents in Iran, such as the petrochemical fire in Bandar Imam (8 killed) demonstrate the importance of safety in these industries. Regarding the significance of the first and second layers of protection in reducing the probability of accidents and the necessity of conducting Hazard and Operations Guidance (HAZOP) studies, the present study was conducted in the desalination unit of the central processing facility, which has the highest risk of fire and explosion. The Layer of Protection Analysis (LOPA) method was employed as a semi-quantitative technique to assess the risk and determine the adequacy of independent layers of protection in this study. This method helps to determine the level of safety integrity of the instrumentation systems and improve them if necessary. Today's industrial processes are automated and computer-controlled, involving high energies with the potential for catastrophic events. Engineered safety systems, especially emergency stop systems, are essential as critical layers of protection to protect people and equipment. These systems must be reliable and safely stop the process in an emergency. International standards, such as ANSI/ISA S84.01 and IEC 61508 provide guidance to ensure the proper functioning of these systems. Organizations, such as IEC and ISA have also adopted the LOPA method as a standard for determining the level of safety integrity of precision instrumentation systems. This study aimed to evaluate and determine the level of safety integrity of emergency stop systems of the desalination unit of a central processing site of an oil field in order to provide necessary suggestions to increase safety and prevent process accidents.

Materials and Methods

This study is an example of risk assessment in process industries, especially the oil and gas industry, focusing on the desalination unit, which was selected due to the nature of the process and hazards, such as fire, explosion, and toxic gas leakage. To conduct the study, process drawings, equipment, instrumentation, and operating instructions were received from the engineering unit. The two main methods used were HAZOP and LOPA. In the HAZOP assessment, process deviations in nodes were identified using keywords, and their causes were analyzed. Subsequently, the consequences of each deviation were examined without considering the protective layers. The existing protective layers were also examined using P&ID drawings. The importance of analyzing the potential effects of deviations was considered not only in terms of safety but also for improving product quality and operations. The results obtained from HAZOP analysis were qualitatively assessed and corrective actions were suggested in case of ambiguity due to missing

information. In the next step, hazardous scenarios were extracted and entered into the LOPA worksheet using PHA Pro software. In the LOPA method, key factors, such as the frequency of initiating events, the effectiveness of protective layers, and the acceptable risk level were analyzed and the required Safety Integrity Level (SIL) was determined. This process was implemented in 13 steps according to the IEC 61511 standard. For each scenario, specific and responsible corrective actions and their review time were determined to reduce risk and increase operational safety, as well as job satisfaction.

Results

The risk assessment of a desalination unit was conducted in this study. Initially, by reviewing the system and process drawings, the unit was divided into smaller nodes, and five operational nodes were selected for the HAZOP study. Based on the process deviations, 25 hazardous scenarios were identified and an emergency shutdown system and SIL were determined for each. Risk criteria were determined based on the severity of the consequences (1-3 fatalities) and international standards. The initial causes of the accidents included defects in the BPCS instrumentation loop of the inlet control valve and operator error, the frequencies of which were determined using CCPS tables. Independent protective layers included liquid level measuring equipment (LALL-5011), human alarms and interventions, pressure gauges (PT-5001), and pressure relief valves. The operator presence factor in the area was assumed to be 0.3 and the probability of fluid ignition was assumed to be 0.5, which was determined based on the nature of the fluid and pressure. The two significant initiating cause-event pairs are: instrumentation failure of the inlet control valve and operator error. Following this, the pressure inside the desalter decreases, increasing the likelihood of two-phase (vapor) formation. Under normal conditions, the desalter should always remain completely full. Using PHA Pro software, the Target Event Frequency, Mitigated Event Frequency, and Risk Reduction Factor values were estimated at 1×10^{-6} , 3×10^{-7} , and 10^3 , respectively, and finally, a SIL of 3 was determined for the emergency stop system.

Discussion

This study was conducted to determine the SIL for Emergency Shutdown (ESD) systems in a desalination unit. The significance of this study lies in the fact that process industries are prone to accidents, such as fire, explosion, and gas leakage due to the type of materials and energies used. Therefore, the use of protective layers, especially emergency shutdown systems, plays a key role in reducing risks. IEC 61508 and IEC 61511 standards provide the framework for the design and implementation of safety instrumentation systems (SIS). The LOPA method was used as a semi-quantitative tool to determine the safety level of SIS systems, which was applied after a Hazop study and the identification of 25 hazardous scenarios. In the unit under assessment, 15 ESD systems were identified, each of which may cover several hazard scenarios. The most dangerous scenario

was related to the level reduction in the desalter tank and the consequences of fire and explosion. In this case, using the PHA Pro software, the SIL3 level was determined for the emergency stop system. To reduce the costs associated with achieving SIL3, it is proposed to reduce the required SIL level by adding independent protection layers. Previous studies have also shown that LOPA is faster and less resource-intensive than methods, such as FTA, and has a greater focus on severe outcomes and independent layers of protection. Regarding the limitations of this study, one can indicate the time-consuming nature of accessing evidence and the lack of similar domestic studies. Finally, the difference between the SIL determined at the design stage (SIL Design) and the actual level (SIL Actual) based on the implementation drawings was examined. These differences indicate the need to review and adapt

the actual safety level to the designed requirements.

Conclusion

Considering the difference between the SIL assigned to each emergency stop system at the design stage and the construction stage, this study was conducted using the latest approved drawings to identify this discrepancy. It was revealed that the emergency stop systems assigned at the design stage had no one-to-one ratio for the risk scenarios existing at the operation stage and were different. Therefore, action should be taken during operation regarding the occurrence and assessment of risks. In this study, the most dangerous scenario is the criterion for assigning the SIL to emergency stop systems, so that lower scenarios are also covered.



مقاله موردنظر

تعیین سطح یکپارچگی ایمنی با استفاده از روش HAZOP STUDY و آنالیز لایه‌های حفاظتی در سیستم‌های توقف اضطراری (مطالعه موردی واحد نمک‌زدایی واحد فراورش مرکزی سایت (CPF))

سجاد افشاری^{iD}¹، ایرج محمدفام^{*}¹، امید کلات پور¹

۱. گروه ارگونومی، مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلاحا، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به شدت بالای حوادث در صنایع فرایندی، تعیین سطح یکپارچگی ایمنی برای کفایت و مقاومت لایه‌های حفاظتی مورداستفاده، یک ضرورت است. در این مطالعه، سطح یکپارچگی ایمنی سیستم‌های توقف اضطراری در ردیف‌های نفتی یک میدان ارزیابی شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، از دو روش مطالعه خطر و راهبری عملیات برای شناسایی سناریوهای خطرناک و آنالیز لایه‌های حفاظتی برای تعیین سطح یکپارچگی ایمنی موردنیاز سیستم‌های ابزار دقیق استفاده شد. سناریوهای خطرناک شناسایی شده در روش Hazop استخراج و وارد کاربرگ آنالیز لایه‌های حفاظتی (PHA) شدند. در روش آنالیز لایه‌های حفاظتی، فراوانی رویداد آغازگر، لایه‌های حفاظتی مستقل و سطح قابل تحمل رسیک مشخص، و براساس آن سطح، یکپارچگی ایمنی تعیین شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد عدمه مخاطرات واحد نمک‌زدایی مربوط به افزایش فشار، افزایش و کاهش سطح، نشت مواد هیدروکربنی و خطرهای گاز هیدروژن سولفید، انفجار و اشتعال است. لایه‌های حفاظتی مستقل موجود در ردیف‌های نفتی مناسب است و در صورت نیاز، لایه‌های حفاظتی مستقل می‌تواند به طور معناداری خطر را کاهش دهد. مهم‌ترین علت آتش‌سوزی و انفجار در ردیف نفتی، کاهش سطح مایع هیدروکربنی در مخزن دیسالتر بوده است.

نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان می‌دهد که اختلاف چشمگیر و واقعی ساخت و بهره‌برداری با مرحله طراحی نیازمند بازنگری در سیستم‌های ایمنی است که از جمله این تغییرات می‌توان به تغییر در سطح یکپارچگی ایمنی سیستم‌های توقف اضطراری (ESD) اشاره کرد.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱

تاریخ پردازش مقاله: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۳/۱۲/۲۷

تاریخ انتشار مقاله: ۱۴۰۴/۰۴/۱۱

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی همدان محفوظ است.

* نویسنده مسئول: سجاد افشاری، گروه ارگونومی، مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلاحا، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران

ایمیل: sajad.afshari111@gmail.com

واژگان کلیدی: صنایع فرایندی، مطالعه عملیات و خطر، آنالیز لایه‌های حفاظتی

استناد: افشاری، سجاد؛ محمدفام، ایرج؛ کلات پور، امید. تعیین سطح یکپارچگی ایمنی با استفاده از روش Hazop Study و آنالیز لایه‌های حفاظتی در سیستم‌های توقف اضطراری (مطالعه موردی واحد نمک‌زدایی واحد فراورش مرکزی سایت (CPF)). مجله مهندسی بهداشت حرفه‌ای، پاییز ۱۴۰۳؛ (۱۱): ۲۲۲-۲۳۴.

مقدمه

هند (بیش از ۵۰۰۰ کشته)، مکزیکوسیتی سال ۱۹۸۴ (۵۰۰ کشته)، فیزین فرانسه سال ۱۹۹۶ (۲۰ کشته)، سکوی نفتی پاپیر آلفا سال ۱۹۸۸ (۱۶۸ کشته)، فلیپس ۶۶ پاسادانا سال ۱۹۸۹ (۲۳ کشته) و بی‌بی تگزاس سیتی سال ۲۰۰۵ (۲۳ کشته) مواردی از حوادث فرایندی هستند. در ایران نیز می‌توان به حادثه آتش‌سوزی پتروشیمی بندر امام در سال ۱۳۹۱ (هشت کشته) و پالایشگاه تهران در سال ۱۳۹۶ (شش کشته) اشاره کرد.^[۷-۹]

صنایع بسیار مهمی در اقتصاد کشورها دارند. به نسبت رشد صنایع، خطرهای تولید، فرآوری و نگهداری محصولات آن‌ها به طور چشمگیری در حال افزایش است. در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به علت ماهیت مواد، تجهیزات و فرایندها، رسیک بروز حوادث زیاد است.^[۱۰] پیامدهای جانی و مالی حادث این صنایع بسیار سهمگین و متفاوت‌تر از سایر صنایع است.^[۱۱] تاریخ حادث این صنایع، شاهدی بر تعدد وقوع حوادث و تلفات جانی است. حادثه بوبال

۶۱۵۰۸ رهنمودهایی برای اطمینان از به کارگیری و عملکرد مناسب این سیستم‌ها وجود دارد [۱۱].

سازمان‌ها و استانداردهای بین‌المللی نظیر کمیسیون بین‌المللی الکترونیکی (IEC) و جامعه بین‌المللی اتوماسیون (ISA) شروع به پذیرش *LOPA* به عنوان روش مرجع برای تعیین سطح یکپارچگی ایمنی موردنیاز سیستم‌های ابزار دقیق ایمنی کردند [۱۲].

باتوجه به اهمیت سیستم‌های توقف اضطراری به عنوان لایه حفاظتی در پیشگیری از حوادث فرایندی، این مطالعه در راستای مطالعات *Hazop* و تحلیل لایه‌های حفاظتی در سیستم‌های توقف اضطراری طراحی شده در واحد نمک‌زدایی سایت فرآورش مرکزی یک میدان نفتی انجام گرفت تا در آن تعیین یا تصدیق سطح یکپارچگی ایمنی موردنیاز در سیستم‌های توقف اضطراری این مرکز بررسی و برآورد شود.

روش کار

این مطالعه نمونه‌ای از مطالعات ارزیابی ریسک در صنایع فرایندی به‌ویژه صنعت نفت و گاز است [۱۳]. باتوجه به ماهیت فرایندی واحدهای نمک‌زدایی، که عمدۀ مخاطرات آن آتش‌سوزی، انفجار و نشت گاز سمی است، این موضوع برای مطالعه انتخاب شد. برای انجام دادن این مطالعه، مدارک و مستندات موردنیاز مثل نقشه‌های نمودار جریان، جانمایی تجهیزات، نقشه لوله‌ها و ابزار دقیق و دستورالعمل‌های عملیاتی از واحد مهندسی گرفته شد. در این مطالعه، از دو روش مطالعه خطر و راهبری عملیات برای شناسایی سناریوهای خطرناک و آنالیز لایه‌های حفاظتی برای تعیین سطح یکپارچگی موردنیاز سیستم‌های توقف اضطراری و ابزار دقیق ایمنی استفاده شده است [۱۴]. در ارزیابی کیفی ریسک به روش *Hazop* با استفاده از کلمات راهنمای انحرافات فرایندی در هر گره مشخص، و سپس به شناسایی علت انحراف پرداخته شد. سپس، تیم ارزیاب پیامدهای ناشی از انحراف را شناسایی کردند. باید در نظر داشت که نوشتن پیامد در روش *Hazop* بدون در نظر گرفتن لایه‌های حفاظتی است [۱۵]. در مرحله بعد، لایه‌های حفاظتی موجود برای پیشگیری از بروز پیامد، روی نقشه‌های *P&ID* مربوط به هر گره بررسی و تعیین شدند.



واکاوی آثار بالقوه ناشی از انحرافات از پارامترهای عملیاتی بسیار مهم بود. در واکاوی آثار علاوه بر ایمنی، به مسائل مربوط به کیفیت محصول و نحوه انجام دادن کار نیز توجه شد تا این طریق بتوان نحوه انجام دادن کار و کیفیت محصول و عملیات را بهبود بخشید. مطالعات *Hazop* متکی به تجربه و دانش اعضای گروه است و آثار آن به صورت کیفی ارزیابی شد. اگر به دلیل اطلاعات ناقص نتوان راجع به مهم بودن آثار تصمیم‌گیری کرد، باید اقدامات لازم برای رفع ابهامات انجام شود. این اقدامات باید مستند شوند و از آن گزارشی تهیه شود [۱۶].

باتوجه به شدت حوادث فرایندی و اهمیت لایه‌های حفاظتی اول و دوم در کاهش احتمال حوادث و نظر به حوادث به‌وقوع پیوسته‌ای که از علل غیرمستقیم آن‌ها می‌توان به انجام ندادن مطالعات *Hazop* اشاره کرد، این مطالعه ضروری به نظر می‌رسد [۵] در واحد نمک‌زدایی تأسیسات فراورش مرکزی، که بالاترین میزان ریسک آتش‌سوزی و انفجار وجود دارد، مطالعات *Hazop* انجام، و برای ارزیابی حفاظت‌های به کاررفته و کفايت آن‌ها در کنترل رویدادهای خطرناک از روش آنالیز لایه‌های حفاظتی استفاده شد که *Lopa* یک روش آتش‌سوزی نیمه‌کمی است و برای ارزیابی ریسک یک سناریوی خطرناک انتخابی به کار می‌رود. این تکنیک از طریق تعیین لایه‌های حفاظتی مستقل کافی در برابر یک سناریوی حادثه، بر کاهش ریسک تمرکز دارد و با اطلاعات حاصل از اجرای این روش می‌توان سطح یکپارچگی ایمنی موردنیاز سیستم‌های ابزار دقیق ایمنی را به دست آورد. از مزیت‌های این مقاله، مشخص کردن جایگاه و ارتباط این روش با دیگر تکنیک‌های ارزیابی ریسک است. همچنین ویژگی‌های لایه‌های حفاظتی مستقل سیستم تشریح می‌شود و متوجه می‌شویم بسیاری از پادمان‌هایی که در تکنیک‌های متداول استفاده می‌شوند، ماهیت لایه حفاظتی را ندارند [۸]. این مطالعه به بررسی سناریوهای خطرناک و لایه‌های حفاظتی مستقل در برابر آن‌ها می‌پردازد و در صورت نیاز، اضافه کردن لایه‌های حفاظتی یا تغییر در این لایه را پیشنهاد می‌کند. همچنین سطح یکپارچگی ایمنی مربوط به سیستم‌های ابزار دقیق استفاده شده در این واحد تعیین، و در صورت نیاز برای ارتقای آن پیشنهادهایی ارائه می‌شود.

بیشتر فرایندهای صنعتی امروزه بر پایه کامپیوتر و اتوماتیک کنترل می‌شوند. فرایندها به واسطه پارامترهای عملیاتی شامل مقدار زیادی انرژی هستند که پتانسیل حادث فاجعه‌بار را دارند. بنابراین، سیستم‌های ایمنی کاملاً مهندسی شده برای این صنایع ضروری است. محافظت در برابر انحرافات فرایندی و حفاظت از جان افراد در اولویت این سیستم‌هاست [۹]. امروزه داشتن یک سیستم توقف شرایط اضطراری برای کنترل فرایند هنگام انحراف و جلوگیری از آسیب به فرایند ضرورت دارد که در مرحله طراحی هر سیستم در نظر گرفته می‌شود [۱۰]. برخلاف سیستم کنترل فرایند، که برای کنترل متغیرهای فرایند طراحی شده، یک سیستم توقف اضطراری نشان‌دهنده لایه محافظتی است که باعث کاهش و جلوگیری از بروز وضعیت خطرناک می‌شود. سیستم توقف اضطراری باید بسیار قابل اعتماد باشد و براساس تقاضا و نیاز فعال شود [۸].

در هنگام اضطرار، باید روند را به روشنی این از سرویس خارج کرد که این کار را سیستم‌های توقف اضطراری به عنوان سیستم‌های حفاظتی انجام می‌دهند. در استانداردهای شناخته شده بین‌المللی مانند IEC / ISA S84.01 و ANSI

نقشه نمودار جریان (PFD)

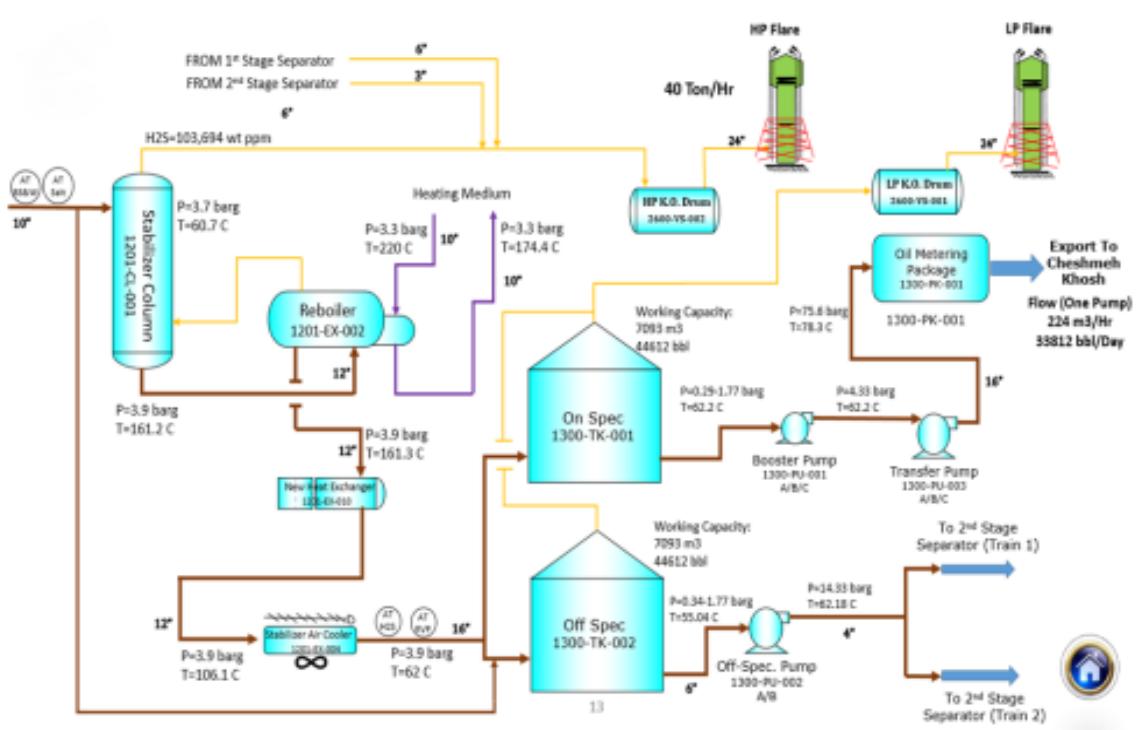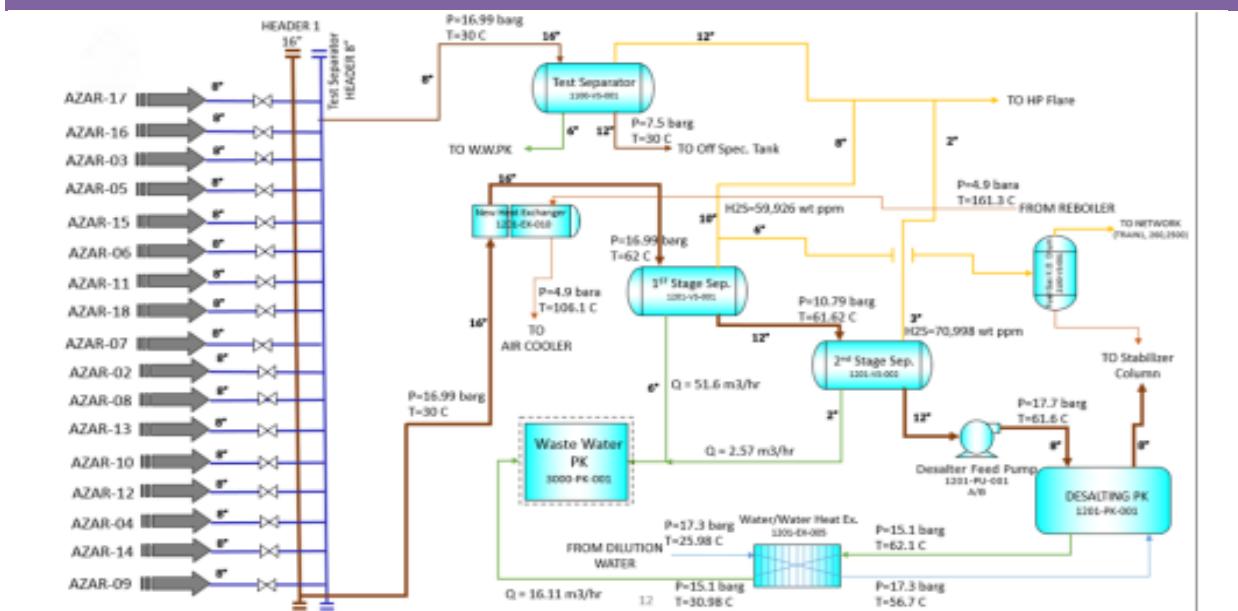

رویداد آغازگر، لایه‌های حفاظتی مستقل و سطح قابل تحمل ریسک تعیین، و براساس آن سطح یکپارچگی ایمنی مشخص شد [۱۸]. هنگام اجرای روش تجزیه و تحلیل لایه‌های حفاظتی برای متمرکز شدن تیم روی تجزیه و تحلیل، روشی واضح و روشن مورد نیاز است. روش تجزیه و تحلیل لایه‌های حفاظتی مورداستفاده، روشی توسعه یافته براساس استاندارد IEC 61511 بود که مطابق شکل ۱ در سیزده مرحله اصلی اجرا شد [۱۹]

اگر علل به وجود آورند حادثه، قابل رفع یا کاهش باشند، باید برای آن اقدام اصلاحی در نظر گرفت. اقدامات اصلاحی باید در جهت رفع علت، کاهش شدت پیامد، کاهش بروز علت و رضایتمندی شغلی باشند. همچنین مسئول و زمان بازنگری اقدامات درنظر گرفته شده باید مشخص شود [۱۷].

در مرحله بعد، ستاریوهای خطرناک شناسایی شده در روش استخراج و وارد کاربرگ آنالیز لایه‌های حفاظتی در نرم افزار Hazop PHA Pro می‌شود. در روش آنالیز لایه‌های حفاظتی، فراوانی

راهنمای ایجاد می‌شوند، سناریوهای خطرناک شناسایی شدند. در مجموع ۲۵ سناریوی خطرناک شناسایی، و برای بررسی بیشتر با روش LOPA واکاوی، و سیستم خاموش کننده اضطراری مربوط به هر یک مشخص، و سطح یکپارچگی اینمی برای آن‌ها تعیین شد. در این بخش، نتایج مطالعه براساس نمودار فرایند اجرای روش ارائه می‌شود:


۱. گسترش و مستندسازی معیارهای خطرپذیری: بر پایه نتایج مطالعات پیشین، معیارهای پذیرش تعیین شد که در جدول ۱ آمده است. سطح شدت به صورت C_E درجه‌بندی شده که در برگیرنده یک تا سه مرگ‌ومیر در محل حادثه است. معیارهای گزینش مشخص می‌سازد که رویداد دارای اثر شدید در محدوده تجزیه و تحلیل لایه‌های حفاظتی بوده است [۱۸]؛

۲. شناسایی علل آغازین: نقص حلقه ابزار دقیق BPCS شیر کنترل ورودی به دیسالتر و خطای اپراتور از جمله علل آغازین رویداد در دیسالتر هستند. فرکانس این علل آغازین با بهره‌مندی از جداولی که CCPS [۱۹] ارائه کرده، در جدول ۲ تعیین شده است [۱۹]؛

۳. لایه‌های حفاظتی مستقل موجود در سیستم: نتایج بررسی نشان داد که سیستم مورد مطالعه، این لایه‌های حفاظتی مستقل را دارد [۱۳]：

- تجهیزات اندازه‌گیری سطح مایع داخل دیسالتر (LALL-۰۱)؛
- هشدارهای حساس و مداخلات انسانی؛
- گیچ‌های نشان‌دهنده فشار داخل دیسالتر (PT-5001)؛
- شیر کاهش دیسالتر؛

۴. تعیین فاکتور حضور افراد در منطقه و احتمال احتراق: براساس سناریو غالب، در این مطالعه فرض شد که سه اپراتور در هر شیفت کار می‌کنند و سی درصد از مواقع، افراد در منطقه حضور دارند که منجر به یک فاکتور حضور در منطقه به میزان ۰/۳ می‌شود. احتمال احتراق به فشار و نوع سیال بستگی دارد. فشار بالای اعمال شده بر یک سیال قابل اشتعال نسبت به یک سیال غیرقابل اشتعال تحت فشار پایین، احتمال احتراق بیشتری دارد. یک دسته‌بندی معمول عبارت است از: ۱ در صورتی که سیال خود اشتعال باشد، ۰/۳۰ در صورتی که سیال به راحتی مشتعل شود و ۰/۱۱ در صورتی که سیال پایدار و باثبات باشد. سیال ترکیباتی مثل گاز هیدروژن سولفید و نفت دارد که فرض می‌شود به راحتی قابل اشتعال باشد؛ اما صد درصد خود اشتعال نیست و به انتخاب احتمال اشتعال به میزان ۰/۵ می‌انجامد [۱۹].

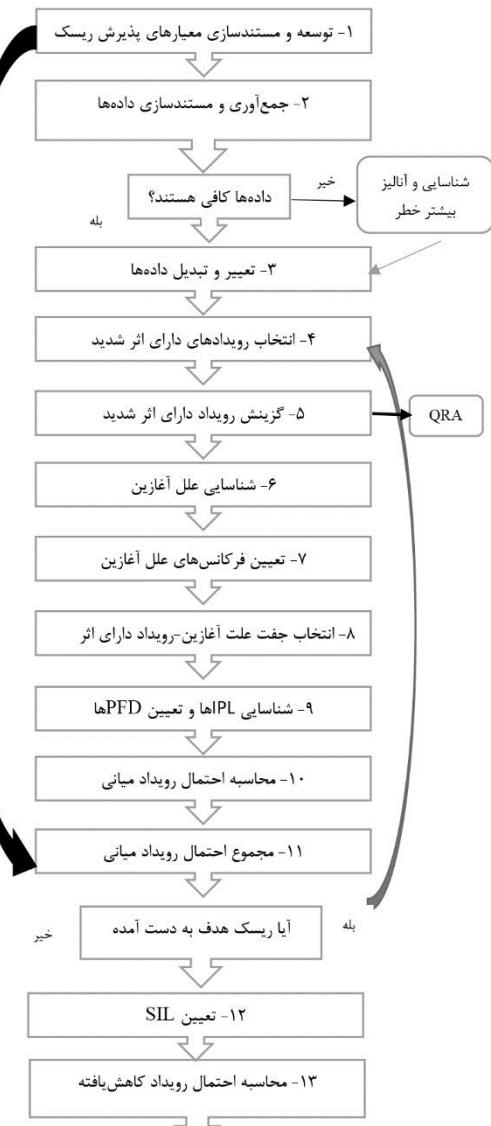

شکل ۱. نمودار فرایند روش تجزیه و تحلیل لایه‌های حفاظتی [۱۹]

نتایج

در این مطالعه، طی فرایند ارزیابی، پس از بررسی سیستم و نقشه‌های فرایند، مستندات و نصوص سیستم، با به کارگیری دانش تیم و استفاده از طوفان فکری، براساس شbahat دستگاه‌ها، واحد برای بررسی و واکاوی به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم شد و عموماً تجهیزاتی که کارکرد یکسانی داشتند در یک گره مطالعات قرار داده شدند. از دیدگاه انجمن مهندسان شیمی آمریکا، هر دستگاه به همراه تجهیزات ابزار دقیق و تجهیزات اطراف آن حداقل یک گره است [۲۰]. درنهایت تیم ارزیاب، تعداد پنج گره عملیاتی را برای بررسی مطالعه Hazop انتخاب کردند. سپس، براساس انحرافات فرایندی، که از ترکیب پارامترهای عملیاتی همراه با لغات

برگه کار Hazop

شماره نقشه: DIPD-0008(1/2), DIPD-0008(2/2)

گره پنجم: استابلایزر، ریبویلر و Air Cooler

شماره تجهیز: 1201-CL-001, 1201-EX-002, 1201-EX-004

انحراف معیار: ۳ افزایش دما در استابلایزر

عنوان	پیامدها	حافظ ایمنی	پیامدها	علت
۱. نشانگر دمایی (TI) بر روی خط گاز خروجی از استابلایزر نزدیک نصب شود.		.TAH-0036 آزم. ۱.۱.۱.۱	۱. ترکیبات سنگین با بالا رفتگی دما در بخش فوقانی استابلایزر افزایش می یابد که این احتمال اختلال در عملکرد تجهیزات پایین روی یک Set Point دستی مثل کمپرسورها بهمراه افزایش نسبی فشار در استابلایزر به دست دارد.	۱. ۱. FV-0031 یا هر عنصر دیگری در سیستم کنترلی که بر روی یک تنظیم شده خطأ دهد و بیشتر باز شود.
۲. آنداره خط متصل به ولو FV-0031 بررسی مجدد شود همچنین حالت شکست (failure mode) آن نیز مورد بازبینی قرار گیرد.		.TAH-0037 آزم. ۲.۱.۱ ۳.۱.۱ مشاهده وضعیت دمایی استابلایزر از طریق نسانگرهای دمای TI-0038/0039 می باشد.		
		.TAHH-0045 آزم. ۴.۱.۱ بر روی خط گاز خروجی از استابلایزر فعال شده و از طریق ESD-330 باعث بستن SDV-0030 می شود.	۵.۱.۱ شرایط عملیاتی کمپرسورها.	

شکل ۱. نمودار فرایند تجزیه و تحلیل لایه‌های حفاظتی [۱۹]

Lopa نمونه کاربرگ

Node	LOPA Scenario	Consequence	CAT	S	TEF (events per yr)	Initiating Event		Independent Protection Layers			MEF (events per yr)	LOPA GAP			Recommendations (LOPA)	
						Initiating Event	Freq. (events per yr)	IPL Description	Type of IPL	PFD		CAT	PFD	RRF		
سپریتور مرحله اول	۱. افزایش دما	۱. عملیات جداسازی افزایش دما	FAC	4	1.00E-05	۱. دمای مبدل	1.00E-01	TAH-0305 آزم. ۱. ایجاد مبدل حرارتی افزایش باد باعث می شود دمای نفت ورودی به سپریتور مرحله اول نسبت به شرایط نرمال عملیاتی بالاتر باشد	Critical Alarms and Human Intervention	1.00E-01	1.00E-04	1.00E-05	FAC	1.00E+00	1.00	1. ESD - 321 SIL 1
						۲. نت نشود هم چنین در عملکرد کمپرسورهای واحد کاز اختلال ایجاد می کند		۲. فشار طراحی برای تجهیزات تا در حد بالاتر در ظرف گرفته شده است	Process Design	1.00E-01						
								TAHH-0045 آزم. ۳. با فعال شدن الامر ۰۰۱۳ بر روی مبدل حرارتی که باعث فعال شدن ESD-321 می شود و سپس سنه می شود.	SIF	1.00E-01						
								۴. ایزوتور ممکن است از طریق شرایط عملیاتی کمپرسورها متوجه شرایط غیرنرمال شود	Critical Alarms and Human Intervention	1.00E-01						
	۲. افزایش	۲. عملکرد جداسازی افزایش	FAC	4	1.00E-05	۱. نفت و آب داخل فشار سپریتور کاهش می یابد و رسک صدمه دیدن وصل در نتیجه افزایش فشار وجود دارد.	1.00E-01	۱. تلقیه PIC-0017 تلاش می کند تا از طریق بازگردان ولو PV-0016 و لو شکست خورد و ولو بیشتر و سنه شود	BPCS	1.00E-01	1.00E-03	1.00E-04	FAC	1.00E-01	10.00	2. ESD - 321 SIL 1
								۲. فشار اضافی را تخلیه کند	PAH-0016 آزم. ۲	Critical Alarms and Human Intervention	1.00E-01					
									SIF	1.00E-01						
								۳. باعث شدن PAHH-0004 آزم. ۳ شده و فعال می کند								

Name Equipment	Equipment	SIF	Hazardous Scenario
1 st Stage Separator	1201-VS-001	PAHH	High High Pressure
		LDALL	Low Low Level
		LAHH	High High Level
		LALL	Low Low Level
New Inlet Heat Exchanger	1201-EX-010	TAHH	High High Temperature
2 nd Stage Separator	1201-VS-002	PAHH	High High Pressure
		LAHH	High High Level
		LDALL	Low Low Level
		LALL	Low Low Level
Pump	1201-PU-001 A/B	PALL	Low Low Pressure
		PAHH	High High Pressure
		PALL	Low Low Pressure
		PAHH	High High Pressure
1201-PK	DESALTER 1	LALL	Low Low Pressure
	DESALTER2	LALL	Low Low Pressure
	TRIP PUMP ALPHA	PAHH	High High Pressure
	TRIP PUMP ALPHA	PALL	Low Low Pressure
	TRIP PUMP BRAVO	PALL	Low Low Pressure
	TRIP PUMP BRAVO	PALL	Low Low Pressure
	TRIP WATER TO WW	LDALL	Low Low Pressure
	TRIP PUMP RECYCLE(2900)	LDALL	Low Low Pressure
1201-CL-001	LINE TO OFF SPECK TANK	PAHH	High High Pressure
	LINE TO OFF SPECK TANK	TAHH	High High Temperature
1201-EX-004	1201-EX-004	TAHH	High High Temperature
1201-EX-002	1201-EX-002 (REBIOLER)	LALL	Low Low Pressure
	1201-EX-002 (REBIOLER)	LAHH	High High Level

۶. اندازه‌گیری خطرپذیری هدف، تعیین سطح یکپارچگی ایمنی و احتمال رویداد کاهش‌یافته: از آنجاکه ما در این مطالعه برای تعیین سطح یکپارچگی ایمنی سیستم‌های ابزار دقیق از نرم‌افزار PHA Pro استفاده کردیم، مقادیر *Mitigated Event Frequency (TEF)* برابر با 1×10^{-6} ، *Risk Event Frequency (MEF)* برابر با 1×10^{-3} ، *Reduction Factor (RRF)* برابر با 10^3 بود که درنهایت پس از محاسبه فاکتور کاهش ریسک مقدار سطح یکپارچگی ایمنی ۳ (*SIL3*) به سیستم توقف اضطراری واحد مدنظر اختصاص یافت [۶]. از نرم افزار استفاده شده است.

۵. تعیین جفت‌های علت آغازین-رویداد دارای اثر شدید موجود در واحد:

► جفت علت آغازین-رویداد دارای اثر شدید ۱: نقص حلقه ابزار دقیق *BPCS* شیر کنترل ورودی - کاهش سطح نقص حلقه ابزار دقیق *BPCS* شیر کنترل ورودی، سبب کاهش سطح میزان سیال موجود در دیسالترا می‌شود که به دنبال آن، فشار داخل دیسالترا کاهش می‌یابد و احتمال تشکیل دوفازی (بخار) وجود دارد. در شرایط نرمال، دیسالترا باید همواره کاملاً پر باشد.

► جفت علت آغازین-رویداد دارای اثر شدید ۲: خطای اپراتور در بستن شیر کنترل ورودی - کاهش سطح.

► پیامد خطای اپراتور در بستن شیر کنترل ورودی، احتمال تشکیل دوفازی (بخار) در دیسالترا است.

جدول ۱. احتمال رویداد کاهش‌یافته موردنظر برای خطرات ایمنی [۳]

سطح شدت	پیامد ایمنی	احتمال رویداد کاهش‌یافته موردنظر (در سال)
C_A	تنها یک جراحت با نیاز به کمک‌های اولیه	2×10^{-3}
C_B	چندین جراحت با نیاز به کمک‌های اولیه	3×10^{-3}
C_C	یک جراحت ناتوان‌کننده یا چندین جراحت شدید	4×10^{-3}
C_D	یک مرگ‌ومیر در محل حادثه	5×10^{-3}

فرکانس	منبع داده	بیش از یک و تا سه مرگ و میر در محل حادثه	C_E
جدول ۲. فرکانس علل آغازین [۲]			
۰,۱	CCPS	نقص حلقه ابزار دقیق	علل آغازین
۰,۰۱	CCPS	خطای اپراتور	

جدول ۳. احتمال شکست در زمان موردنیاز لایه‌های حفاظتی مستقل [۳]

نوع لایه حفاظتی مستقل	منبع داده	احتمال شکست در زمان موردنیاز	لایه‌های حفاظتی مستقل
تجهیزات اندازه‌گیری سطح مایع داخل دیسالت	CCPS	1×10^{-1}	تجهیزات اندازه‌گیری سطح مایع داخل دیسالت
هشدارهای حساس و مداخلات انسانی	CCPS	1×10^{-1}	هشدارهای حساس و مداخلات انسانی
گیج‌های نشان‌دهنده فشار داخل دیسالت	CCPS	1×10^{-1}	گیج‌های نشان‌دهنده فشار داخل دیسالت
شیر کاهش فشار دیسالت	Pressure Relief Device	1×10^{-2}	شیر کاهش فشار دیسالت

IEC61511 و IEC61508 آمده است. راویند و هویلند (۲۰۰۴) SIS را به صورت سیستمی مشکل از سنسورها، تحلیلگران منطقی و آیتم‌های محرك شرح می‌دهند و می‌توان آن‌ها را به صورت یک لایه حفاظتی مستقل برای تجهیزات در نظر گرفت. از نظر ایمنی، با توجه به بحران و پیامدهای ناشی از عملی شدن خطرها در فرایندهای صنعتی و به منظور کاهش احتمال وقوع نقص‌ها و همچنین کنترل شدت پیامدها، از لایه‌های حفاظتی گوناگون استفاده می‌شود. یکی از این لایه‌ها سیستم‌های توقف اضطراری است که خطرهای آزادشده ناخواسته قبل از رسیدن به سنسور آسیب‌پذیر در این لایه به دام می‌افتد و کنترل می‌شوند [۱۹].

بحث

با توجه به کمیت و کیفیت مواد و انرژی‌های مورداستفاده در صنایع فرایندی، بحران تبدیل خطرهای موجود به رویدادها و حوادث، آلودگی‌های زیستمحیطی، تعداد چشمگیر شاغلان موجود و اهمیت لایه‌های حفاظتی اول و دوم در پیشگیری و کنترل رویدادها، هدف اصلی این پژوهش به دست آوردن اطلاعات برای تخصیص سطح یکپارچگی ایمنی به سیستم‌های توقف اضطراری موجود و ارائه راهکار مناسب برای کاهش خطرهای شناسایی شده با تمرکز بر آنالیز لایه‌های حفاظتی است.

الزامات ویژه سیستم‌های ابزار دقیق ایمنی، در استانداردهای

جدول ۴. مقدار SIL طراحی و SIL واقعی

Name Equipment	Equipment	SIS	سناریوهای خطرناک	طراحی SIL	SIL	به دست آمده
۱۰۰ ۰۰۰۰۰ Separator	۱۲۰۱-VS-001	ESD-321	افراش فشار	۱		۱
		ESD-322	کاهش سطح	۱		۲
		ESD-321	افراش سطح	۱		۲
		ESD-323	کاهش سطح	۱		۲
New Inlet Heat Exchanger	۱۲۰۱-EX-010	ESD-321	افراش دما	۱		۱
۲۰۰ ۰۰۰۰۰ Separator	۱۲۰۱-VS-002	ESD-324	افراش فشار	۲		۱
		ESD-324	افراش سطح	۲		۱
		ESD-325	کاهش سطح	۱		۲
		ESD-326	کاهش سطح	۱		۱
Pump	۱۲۰۱-PU-001 A/B	ESD-326 /A	کاهش فشار		A	توقف پمپ A
		ESD-326 /A	افراش فشار		A	توقف پمپ A
		ESD-326 /B	کاهش فشار		B	توقف پمپ B
		ESD-326 /B	افراش فشار		B	توقف پمپ B
۱۲۰۱-PK-001	DESLALTER 1	ESD-301	کاهش فشار		۱	توقف دیسالت ۱
	DESLALTER2	ESD-302	کاهش فشار		۲	توقف دیسالت ۲
	TRIP PUMP ALPHA	ESD-303	افراش فشار		۱۲۰۱-PK-001- (توقف) PU001A	۲
	TRIP PUMP	ESD-303	کاهش فشار		۱۲۰۱-PK-001-	۲

	ALPHA					
	<i>TRIP PUMP BRAVO</i>	ESD-304	افزایش فشار		۱۲۰۱-PK-001-(توقف) PU001A	۲
	<i>TRIP PUMP BRAVO</i>	ESD-304	کاهش فشار		۱۲۰۱-PK-001-(توقف) PU001B	۲
	<i>TRIP WATER TO Waste Water</i>	ESD-305	کاهش سطح		۱۲۰۱-PK-001-(توقف) PU001B	۲
	<i>TRIP PUMP RECYCLE(۲۹۰۰)</i>	ESD-306	کاهش فشار		۱۲۰۱-PK-001-(توقف) PU001A/B	۱
۱۲۰۱-CL-001	<i>LINE TO OFF SPECK TANK</i>	ESD-330	افزایش فشار	۱		۱
	<i>LINE TO OFF SPECK TANK</i>	ESD-330	افزایش دما	۱		۱
۱۲۰۱-EX-004	۱۲۰۱-EX-004 (Air Cooler)	ESD-328	افزایش دما	۱		۱
۱۲۰۱-EX-002	۱۲۰۱-EX-002 (REBIOOLER)	ESD-328	کاهش سطح	۱		۲
	۱۲۰۱-EX-002 (REBIOOLER)	ESD-329	افزایش سطح	۱		۲

تکنیک ابزار اثربخشی برای تعیین سطح یکپارچگی ایمنی (SIL) توسط مهندسان ایمنی فرایند است و ضمن اینکه به منابع کمتری نسبت به دیگر تکنیک‌های ارزیابی ریسک نیاز دارد، اجرای آن از روش‌هایی چون آنالیز درخت خطا (FTA) و دیگر روش‌های کمی ارزیابی ریسک سریع‌تر است. از جمله مزایای مهم آن می‌توان به تمرکز روی پیامدهای شدید، در نظر گرفتن علل اولیه و قوی حوادث، دیدگاه کاهش ریسک اشاره کرد. با توجه به سطح ریسک، ۲۵ سناریو خطرناک از مطالعه Hazop شناسایی و وارد کاربرگ Lopa شد.

در واحد موردمطالعه پانزده سیستم توقف اضطراری وجود داشت. از آنجاکه سیستم‌های توقف اضطراری اختصاص یافته برای سناریوهای خطر موجود نسبت یک‌به‌یک ندارند و یک سیستم توقف اضطراری به فرآخور تناسب یک یا چند سناریو خطرناک را پوشش می‌دهد، سطح یکپارچگی موردنیاز برای هر سیستم توقف اضطراری در سناریوهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. ازین‌رو در تخصیص سطح یکپارچگی ایمنی به سیستم‌های توقف اضطراری خطرناک‌ترین سناریو ملاک عمل است تا به این وسیله سناریوهای نازل‌تر نیز پوشش داده شوند [۲۳]. از آنجاکه خطرناک‌ترین سناریو با پیامد آتش‌سوزی و انفجار، مربوط به کاهش سطح در مخازن دیسالتر است، حداقل سطح یکپارچگی ایمنی برای سیستم‌های توقف اضطراری با استفاده از تحلیل لایه‌های حفاظتی، SIL3 برای خطرناک‌ترین سناریوها مشخص شد. این سطح از بکارگیری ایمنی در برگیرنده هزینه بسیاری است. ازین‌رو می‌توان با افزودن لایه‌های حفاظتی مستقل و مؤثر بیشتر، سطح یکپارچگی ایمنی موردنیاز سیستم ESD را پایین آورد [۲۶].

در مطالعه‌ای که نعمتی و همکاران (۱۳۹۵) با موضوع

مطالعه‌ای با عنوان «آنالیز ریسک ساده‌شده، آنالیز لایه‌های حفاظتی» در سال ۲۰۱۵ ارائه شد که در آن بیان شد که آنالیز لایه‌های حفاظتی، یک ابزار ارزیابی ریسک است که به طور بی‌نظیری برای تعیین توانایی SIF مفید است. آنالیز لایه‌های حفاظتی، ابزاری نیمه کمی است که می‌تواند PFD موردنیاز برای SIF را تخمین بزند. این روش می‌تواند بعد از آنالیز خطرهای فرایند مانند QRA یا FTA به کار برده شود [۲۱-۲۲]. در مطالعه‌ای که با عنوان پیشرفت‌هایی در تعیین LOPA انجام شد، روش LOPA به عنوان روشی موفق و کارا در شناسایی خطر و تعیین SIL معرفی شد. در سال ۲۰۱۴، درباره نقش لایه‌های حفاظتی در فاجعه بوپال هند مطالعه‌ای انجام گرفت. در این پژوهش، به آنالیز هفت لایه حفاظتی در نظر گرفته شده برای سناریوی نشت عظیم بخارات متیل ایزوسیانات پرداخته شد. براساس فرکانس پیامد محاسبه شده برای این لایه‌های حفاظتی، وقوع چنین حادثه‌ای به یک بار در هر یک‌میلیون سال تقلیل می‌یابد [۲۴].

در مطالعه امیدوار و نیرومند در سال ۱۳۹۴ با موضوع «استفاده از تئوری فازی جهت ارزیابی ایمنی مخازن شارژ آمونیاک با استفاده از روش آنالیز لایه‌های حفاظتی»، ابتدا با استفاده از نظر متخصصان، نرخ نقص لایه‌های حفاظتی به صورت فازی به دست آمد. سپس، با استفاده از عملگرهای فازی، امکان فازی به احتمال فازی و درنهایت به نرخ نقص قطعی تبدیل شد. یافته‌های مطالعه در واحد تولید کریستال‌های سفالکسین یک شرکت داروسازی ارزیابی ریسک به روش Lopa نشان داد لایه‌های حفاظتی بیشتری مانند سنسور قطع جریان روی مخزن و نصب نشانگر فشار روی رآکتور موردنیاز است [۲۵].

نتایج حاصل از کاربرد این تکنیک در صنایع نشان می‌دهد این

نتیجه‌گیری

باتوجه به تفاوت بین سطح یکپارچگی ایمنی تخصیص یافته به هر سیستم توقف اضطراری در مرحله طراحی با مرحله ساخت، این پژوهش باتوجه به آخرین نقشه‌های تأییدشده به منظور شناسایی این مغایرت انجام شد که مشخص شد سیستم‌های توقف اضطراری تخصیص داده شده در مرحله طراحی برای سناریوهای خطر موجود در مرحله بهره‌برداری ندارد و متفاوت است. بنابراین، باید در زمان بهره‌برداری درباره بروز و ارزیابی ریسک اقدام شود. در این پژوهش، در تخصیص سطح یکپارچگی ایمنی به سیستم‌های توقف اضطراری خطرناک‌ترین سناریو ملاک عمل است تا به این وسیله سناریوهای نازل‌تر نیز پوشش داده شوند.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل پژوهشی از پایان‌نامه‌ای با عنوان تعیین سطح یکپارچگی ایمنی با استفاده از روش Hazop Study و آنالیز لایه‌های حفاظتی در سیستم‌های توقف اضطراری (مطالعه موردنی واحد نمک‌زدایی واحد فراورش مرکزی سایت (CPF) در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۴۰۰ است که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی همدان اجرا شده است. بدین‌وسیله نویسنده‌گان این مقاله از مدیران، سرپرستان و تمام همکاران محترم در شرکت راهاندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (OICO) واقع در میدان نفتی آذر-مهران ایلام، که در جمع آوری مطالع، تهیه و آماده‌سازی پژوهش از هیچ کمکی دریغ نکرده‌اند، نهایت تشکر و قدردانی را دارند.

تضاد منافع

ندارد.

ملاحظات اخلاقی

نویسنده‌گان کلیه نکات اخلاقی شامل عدم سرقت ادبی، انتشار دوگانه، تحریف داده‌ها و داده‌سازی را در این مقاله رعایت کرده‌اند. این پژوهش در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی همدان در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ با شناسه اخلاق IR.UMSHA.REC.1400.024 تصویب شده است.

سهم نویسنده‌گان

سجاد افشاری، نویسنده اول؛ ایرج محمدفام، نویسنده دوم؛ امید کلات‌پور، نویسنده سوم این مقاله هستند.

حمایت مالی

جهت گردآوری این مقاله هیچ حمایت مالی دریافت نشده است.

استفاده از روش‌های Lopa و Hazop برای تعیین سطح یکپارچگی ایمنی سیستم‌های ابزار دقیق ایمنی خاموش‌کننده‌های اضطراری انجام داده‌اند، به ضرورت تعیین سطح یکپارچگی ایمنی بین مرحله طراحی با مرحله ساخت و بهره‌برداری پرداخته می‌شود و در آن سطح یکپارچگی ایمنی در واحد به کارفته مشخص، و با سطح یکپارچگی ایمنی تعیین شده در ارزیابی ریسک قیاس می‌شود تا اطمینان حاصل شود که طراح و شرکت سازنده از سطح یکپارچگی، که در ارزیابی ریسک تعیین شده است، استفاده کرده باشد [۲۷].

پیشنهاد ۱: باتوجه به زمان بر بودن مطالعات Lopa با استفاده از نتایج سایر مطالعات تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک، که به شناسایی خطرها و رویدادهای اولیه خطرآفرین در سازمان می‌انجامد، می‌توان اجرای مطالعه تجزیه و تحلیل لایه‌های حفاظتی را آسان کرد و سرعت بخشید.

پیشنهاد ۲: این پژوهش در چرخه عمر ایمنی فرایند و درباره تعیین سطح یکپارچگی ایمنی است. برای کامل شدن این چرخه لازم است ادامه مطالعات درباره اثبات سطح یکپارچگی ایمنی باشد، که به بحث مهندسی قابلیت اطمینان مربوط می‌شود.

از جمله محدودیت‌های این پژوهش می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. زمان بر بودن هماهنگی لازم با مدیران برای دسترسی به مدارک موردنیاز (نقشه‌ها، دستورالعمل‌ها و...). ۲. محدودیت دسترسی به سامانه درسا (سامانه بارگذاری مدارک پروژه)، چون فقط افراد محدودی به این سامانه و پسورد آن دسترسی داشتند؛ ۳. محدود بودن مطالعات و پژوهش‌های داخلی انجام‌شده درباره موضوع پایان‌نامه.

در این پژوهش، تمام سناریوهای ممکن در ردیف نفتی شناسایی و سیستم توقف اضطراری مربوطه بررسی شد. از این‌رو باتوجه به اینکه در مرحله طراحی برای هر سطح توقف اضطراری تعریف شده، براساس سناریوهای موجود یک سطح یکپارچگی ایمنی تخصیص یافته بود و در مرحله اجرای نقشه‌های طراحی شده تغییراتی لاحظ شده که سطح یکپارچگی تعیین شده در مرحله طراحی را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، در این پژوهش باتوجه به آخرین نقشه‌های تأییدشده برای ساخت، جهت شناسایی سناریوهای موجود و تعیین سطح یکپارچگی مختص به آن‌ها اقدام شد. پس، در ردیف SIL Design سطح یکپارچگی ایمنی مربوط به محاسبات مرحله طراحی است که مغایرت چشمگیری با SIL Actual سطح یکپارچگی ایمنی تعیین شده براساس نقشه‌های as built دارد.

REFERENCES

- Zhou J, Reniers G. Analysis of emergency response actions for preventing fire-induced domino effects based on an approach of reversed fuzzy Petri-net. *J Loss Prev Process Ind.* 2017; **47**:169-73. DOI:[10.1016/j.jlp.2017.03.011](https://doi.org/10.1016/j.jlp.2017.03.011)
- Jafari MJ, Bahmani R, Pouyakian M, Khorshidi Behzadi Y. Modeling the consequence of vinyl chloride accidental release from tanks in a petrochemical plant. *Occup Hyg Health Promot.* 2021;**4**(4):301-314. DOI:[10.18502/ohhp.v4i4.5443](https://doi.org/10.18502/ohhp.v4i4.5443)
- CCPS. Guidelines for chemical process quantitative risk analysis. Wiley. 2010. DOI:[10.1002/9780470935422](https://doi.org/10.1002/9780470935422)
- Kerin T. The evolution of process safety standards and legislation following landmark events what have we learnt? *Process Saf Prog.* 2016; **35**(2):165-170. DOI:[10.1002/prs.11762](https://doi.org/10.1002/prs.11762)
- Khandan M, Koohpaei A, Jabari M, Vosoughi S. Risk assessment of chemical processes using layer of protection analysis (LOPA) method: case study in a petrochemical unit's drum. *Iran Saf Sci Technol J.* 2015;

- ۲(۳):63-77. [Link](#)
۱. Jafari MJ, Askarian AR, Omidi L, Lavasani MR, Taghavi L, Ashori AR. The assessment of independent layers of protection in gas sweetening towers of two gas refineries. *Saf Promot Inj Prev.* 2014; **2**(2):103-112. [DOI:10.22037/meipm.v2i2.7037](#)
 ۲. IRNA. Six killed, 2 injured in Tehran refinery Blaz. 2017. [Link](#)
 ۳. Alimohammadi I, Jalilian M, Nadi M. Determination of safety integrity level (SIL) using LOPA method in the emergency shutdown system (ESD) of hydrogen unit. *Iran J Health Saf Environ.* 2014; **1**(4):191-195. [Link](#)
 ۴. Faisal I, Khan; S. A. Abbasi (2012); Techniques and methodologies for risk analysis in chemical process industries; Computer Aided Environmental Management Unit; Centre for Pollution Control and Energy Technology; Pondicherry University; Kalapet-605 014; Pondicherry; India.
 ۵. Summers A, Vogtmann W, Smolen S. Improving PHA/LOPA by consistent consequence severity estimation. SIS-TECH Solutions; 12621 Featherwood Dr; Suite 120 Houston; TX 77034; USA. 2013. [Link](#)
 ۶. Marszal E, Scharpf EW. Safety integrity level selection – systematic methods including layer of protection analysis. *The Instrumentation, Systems and Society (ISA).* 2002.
 ۷. Summers A, Vogtmann W, Smolen S. Improving PHA/LOPA by consistent consequence severity estimation; SIS-TECH Solutions; 12621 Featherwood Dr; Suite 120 Houston; TX 77034; USA. 2013. [Link](#)
 ۸. Jahangiri M, Moghaddisi Kouchesarai A, Norouzi MA. Management and risk assessment; Quantitative assessment of risks in the process industry. *Theran: Fanavar Publication.* 2012. [Link](#)
 ۹. Lee S, Chang D. Safety systems design of VOC recovery process based on HAZOP and LOPA. *Proc Saf Progr.* 2014; **33**(4):339-344. [DOI:10.1002/prs.11662](#)
 ۱۰. Cui L, Shu Y, Wang Z, Zhao J, Qiu T, Sun W, et al. HASILT: An intelligent software platform for HAZOP, LOPA, SRS and SIL verification. *Reliabil Engineer Syst Safe.* 2012; **108**: 56-64. [DOI: 10.1016/j.ress.2012.06.014](#)
 ۱۱. Kotek L, Tabas M. HAZOP study with qualitative risk analysis for prioritization of corrective and preventive action. *Procedia Engineering.* 2012; **42**:808-815. [DOI: 10.1016/j.proeng.2012.07.473](#)
 ۱۲. Wang F, Gao J, Wang H. A new intelligent assistant system for HAZOP analysis of complex process plant. *J Loss Prev Process Ind.* 2012; **25**(3):636-642. [DOI:10.1016/j.jlp.2012.02.001](#)
 ۱۳. Center for Chemical Process Safety. Guidelines for initiating events and independent protection layers in layer of protection analysis: Wiley. 2015. [DOI:10.1002/9781118948743](#)
 ۱۴. Lajevardi SS, Jafari MJ, Mohammad Fam I. Determining safety integrity level on a hydrogen production unit with application of the protection analysis method. *J Safety Promot Inj Prev.* 2014; **2**(1):23-30. [Link](#)
 ۱۵. Rouvroye JL, Van Den Bliek EG. Comparing safety analysis techniques. *Reliabil Engineer Syst Safe.* 2002; **75**(3): 289-294. [DOI:10.1016/S0951-8320\(01\)00116-8](#)
 ۱۶. Habibi E, Zare S, Keshavarzi M, Mousavi M, Yousefi HA. The application of the layer of protection analysis (LOPA) in sour water refinery process. *Int J Environ Health Eng.* 2013; **2**(1):48. [DOI:10.4103/2277-9183.122445](#)
 ۱۷. CCPS. Layer of protection analysis – simplified process risk assessment. American Institute of Chemical Engineers (AIChE), Centre for Chemical Process Safety (CCPS). 2001. [Link](#)
 ۱۸. Lajevardi SS, Jafari MJ, Mohammad Fam I. Determining safety integrity level on a hydrogen production unit with application of the layers of protection analysis method. *J Saf Promot Inj Prev.* 2014; **2**(1):23-30. [Link](#)
 ۱۹. Khan F, Rathnayaka S, Ahmed S. Methods and models in process safety and risk management: past, present and future. *Process Saf Environ Prot.* 2015; **98**, 116–147, [DOI:10.1016/j.psep.2015.07.005](#)
 ۲۰. Jafari M, Lajevardi S, Mohammad Fam I. Semi quantitative risk assessment of a hydrogen production unit. *Int J Occup Hyg.* 2013; **5**(3):101-108. [Link](#)
 ۲۱. Omidvar M, Niroumand F. Safety assessment table of ammonia charging tanks using method Fuzzy layer of protective analysis (FLOPA) .*J Occup Health Engineer.* 2016; **2**(4): 14-24. [DOI:10.21859/johc-02043](#)
 ۲۲. Lassen CA. Layer of protection analysis (LOPA) for determination of safety integrity level (SIL). The Norwegian University of Science and Technology Department of Production and Quality Engineering. 2016. [Link](#)
 ۲۳. Nemati A, Ali Hosseini A. 3rd International Conference in Oil gas, Refining and Petrochemicals 2016.